

**Kombinat**  
**VEB Fahrzeugelektrik Ruhla**  
**Zentraler Service**  
**59 Eisenach**  
Gabelsberger Straße 3



**INFORMATION Nr. 26/11/74**

**Betr.: Veränderungen am Wischergestänge, Kenn-Nr. 8746.10/2,**  
**des PKW Trabant**

Eine Häufung von zerstörten Ankern des Wischermotors, Kenn-Nr. 8741.26, im Fahrzeug PKW Trabant gaben Anlaß zu umfangreichen Untersuchungen, um die Ursache dieses Schadens - Ausfall der Anker infolge Überlastung - zu ergründen.

Dabei wurde festgestellt, daß das Maß der verstellbaren Schubstange des Wischergestänges, das bisher auf  $245 \pm 5$  mm zwischen den Drehpunkten einjustiert wurde, auf das neue Maß  $245 \pm 1$  mm verändert werden muß.

Bei der Justierung (Einstellung) auf das alte Maß  $245 \pm 5$  mm kann es zum Umkippen bzw. Anschlagen des Wischergestänges kommen, in dessen Folge der Anker des Wischermotors blockiert und evtl. zerstört werden kann.

Alle Werkstätten werden gebeten, die Einjustierung des Wischergestänges nach dem neuen Maß ( $245 \pm 1$  mm) grundsätzlich, aber unbedingt dann, wenn bereits Schäden am Wischermotor festgestellt wurden, vorzunehmen.

Garantieforderungen für einen defekten Wischermotor oder Anker, die infolge falscher Justierung des Gestänges behoben werden, sind durch Garantiebericht beim VEB Sachsenring Zwickau geltend zu machen, weil dort die Zuständigkeit für das richtige Einjustieren des Gestänges liegt.

**Deußing**  
Ltr. d. Zentr. Service