



Informationsdienst

SACHSENRING

MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

Tr/24-1

Betr.: **Pkw „TRABANT“**

Ölverlust am Differential

Mit Informationsdienst Tr/22-1 vom 23. Juni 1959 gaben wir Mitteilung, daß durch Festsitz der Befestigungsschraube M 6×90 für den inneren Mitnehmer und des Vorhandenseins der Weicheisenscheibe unter diesem Schraubenkopf die Ursache zum Ölverlust beseitigt ist.

Zu dieser zusätzlichen Maßnahme empfehlen wir dringendst, die genannte Unterlegscheibe vor dem Einsetzen mit der Dichtungsmasse „Resofix K“ zu bestreichen. Ölverlust an dieser Stelle ist dadurch ausgeschlossen.

Radlagerverschleiß

Alle Radlager, die als „verschlissen“ betrachtet und ausgebaut werden, sind ab sofort an die Kundendienstabteilung des Werkes einzusenden. Die Lager müssen unbedingt im ausgebauten Zustand, also ungesäubert mit Schmiermittel, verschmutzt usw. zum Versand kommen.

Die Laufzeit und der Sitz des Lagers, ob Vorder- oder Hinterachse, sind anzugeben.

Unterbrecher

Ab Motornummer 9767 sind die Unterbrecherhebel aus Polyamid hergestellt.

Pleuelbuchsen

Ab Motornummer 8400 kommen Pleuelbuchsen aus Vollbronze zum Einbau.

Kurbelwellen-Austausch

Defekte Kurbelwellen sind ab sofort zum Umtausch an das Ersatzteilelager Wilkau-Haßlau zu senden. Nicht berührt von dieser Maßnahme bleiben Garantiefälle. Diese Wellen sind nach wie vor mit Garantiebericht an die Kundendienstabteilung unseres Werkes zu senden.