



Informationsdienst

SACHSENRING

MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

Tr / 60 - I und A 14

Dreiecklenker-Fangbänder

Feststellung: Die Fangbänder für die Dreiecklenker sind in einigen Fällen gerissen.

Ursache: Durch die scharfen Kanten am Quersteg des Dreiecklenkers entstehen Einschnitte im Fangband, wodurch die Ribbildung eingeleitet wurde.

Abstellung: Am Dreiecklenker ist im Bereich der Auflage des Fangbandes ein halbrundes Blech aufgeschweißt. Diese Dreiecklenker sind ab Fahrgestell-Nr. 6014195 und K 60 01099 serienmäßig zum Einbau gelangt.

Die Stücknummern der neuen Dreiecklenker lauten:


4111 124-03 links

4111 125-03 rechts.

Es ist zu beachten, daß beim Einbau der neuen Dreiecklenker die neuen längeren Fangbänder mit der Stücknummer

4109 033 04

verwendet werden müssen.

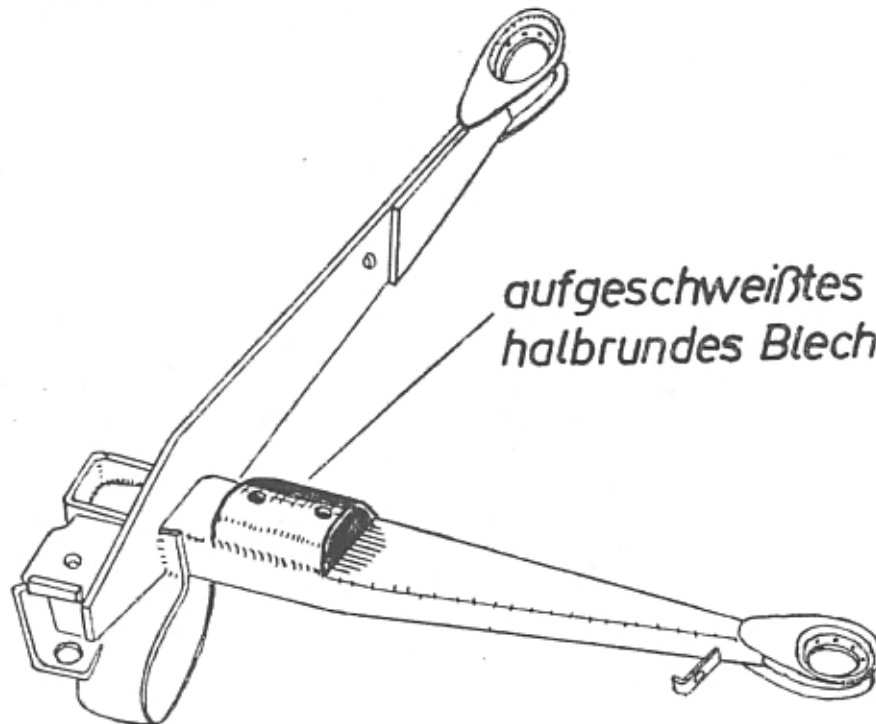

Zwickau, 2. August 1960

i. V. Schneider
Vertriebsleiter

Haustein
Kundendienstleiter