



SACHSENRING

MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

Tr/86 - I und A 28

Kraftstoff - Hyzet-Öl - Mischung für PKW „Trabant“

Nach endgültigem Versuchsabschluß wird ab sofort für alle „Trabant“-Wagen das Kraftstoff- - Hyzet-Öl - Mischungsverhältnis 33 : 1 freigegeben. Dies entspricht folgenden Mischungen:

- auf 10 Liter Kraftstoff = 0,3 Liter Hyzet-Zweitaktmotoren-Öl,
- auf 15 Liter Kraftstoff = 0,45 Liter Hyzet-Zweitaktmotoren-Öl,
- auf 20 Liter Kraftstoff = 0,6 Liter Hyzet-Zweitaktmotoren-Öl.

Wir bitten, auf Anfragen Ihre Kunden entsprechend zu informieren.

Schloßzylinder für den rechten Außendrücker

- Feststellung:** Die Funktion des Schloßzylinders im rechten Außendrücker ist nicht mehr gegeben.
- Ursache:** Durch Korrosionseinwirkung und im Winter durch Einfrieren der Zuhaltungen konnte das Schloß nicht mehr betätigt werden.
- Abstellung:** Der Schloßzylinder ist auszubauen und mit einem Silikon-Öl leicht einzuläsen. Beim Fehlen des Silikon-Öles kann ein säurefreies Öl (Nähmaschinen- oder Schreibmaschinen-Öl) verwendet werden.

Antriebswelle (Freilauf) 416420713

- Feststellung:** In letzter Zeit werden Antriebswellen wegen Nichtfunktion des Freilaufes an das Werk zurückgesandt.
- Ursache:** Bei der Nachprüfung wurde festgestellt, daß die Freilaufrollen mit Fett eingesezt wurden und dadurch festklebten.
- Abstellung:** Freilauf gründlich mit Waschbenzin reinigen und lediglich den Nadelköfig K 12X16X13 mit Öl einsetzen.

Vergaser 28 HB 2-1

Der Informationsdienst Tr/75-1 und A 23 ist dahin zu berichtigen, daß die ursprünglich eingebaute Luftkorrekturdüse 150 verbleibt. Eine Umänderung in 170 erfolgt also nicht.

Fleckenbildung in der Dachinnenverkleidung (Dachhimmel)

Wir haben festgestellt, daß die Ursache zur Fleckenbildung auf Schwitzwasserbildung zurückzuführen ist. Wir bitten Sie, Ihre Kunden zu unterrichten, daß bei abgestelltem Fahrzeug in der Garage die beiden Schiebefenster zur besseren Belüftung zu öffnen sind. Garantieansprüche wegen Fleckenbildung wie oben angeführt, können nicht anerkannt werden.

PKW „Trabant“ Modell 1961

Ab Fahrgestell-Nummer 6103 011 (Limousine) und K 6100 399 (Kombi) hat die Ausführung Modell 1961 eingesetzt. Die hierbei zum Einbau gelangte

Instrumententafel vollst. Nr. 4192 070 01

ist für Ersatz ab 1. Fahrzeug gültig.

Leistungsanschluß - Spulenkasten-Unterbrecher

Ab Fahrgestell-Nummer 6101 240 und K 6100 160 wird die Unterbrecherleitung so verlegt, daß bei Keilriemenwechsel die Leitung angeschlossen bleibt.

Zwickau, den 21. Februar 1961

VEB SACHSENRING
Automobilwerke Zwickau

L.V. Schneider
Vertriebsleiter

Haustein
stellv. Kundendienstleiter